

Huoltotiedote! X-moto XB-27 125cc lasten crossipyörä

Moottorin huohotusletku on liian pitkä ja crossipyörän kasaus vaiheessa jäänyt litistykseen moottorin ja takahaarukan väliin.

Moottorin huohotusjärjestelmä ei toimi oikein kun huohotusletku on litistyksissä.

Leikkaa huohotusletku poikki letkukiinnikkeen jälkeen esim. mattopuukolla, jotta moottori pystyy huohottamaan normaalisti.

Moottori saattaa puhaltaa keveimmän stefan ulos jonka jälkeen stefan juuresta alkaa vuotamaan öljyä, Stefa on yleensä etuhammasrattaan, käynnistyspolkimen tai kytkin akselin stefa.

